

# 別紙1の1 災害の措置情報【四国支部】

平成20年分

番号	発生鉱山 管轄産業 保安監督 部名	県名	発生年月日 時間	鉱種	鉱山労働者数 A:9人以下 B:10~49人 C:50~99人 D:100人以 上	災害事 由	罹災者数(人)				原因と なった装 置・施設 等	危険有害 要因(ハ ザード)の 内容	災害概況	リスクマネジメント 実施状況(発生前)	原因	対策	詳細情報1	
							死亡	重傷		軽傷								計
								4週間 以上 休業 のもの	2週間以 上4週間 未満休業 のもの									
1	四国	高知	平成20年 8月18日 9時10分頃	石灰石	D	外・運 搬装置 のため (コンベ ア)		1		1	トリッパー	作業中に 機械が作 動し、挟ま れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業者はトリッパー下側空間に上半身を乗り出す姿勢でもって、他の作業者と補修作業の相談をしていたところ、トリッパーが突然移動し始めたため、トリッパー本体とベルトコンベアのフレームに挟まれ罹災した。(罹災程度:左大腿部圧挫減創ほか、休業日数14日)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業手順書により作業連絡、及び電源遮断について規定していた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2つの機械に対する電源遮断が必要であったが1つの電源遮断で大丈夫であると思っていた。</li> <li>・関係部署との作業連絡が確実に実施されていなかった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係部署への作業連絡、及び電源遮断方法を確実に実施するよう、再教育を実施した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害図面</li> <li>現場写真</li> </ul>	